

Maxview™ Face Shield

Assembly, Operating, and Maintenance Instructions

ENGLISH - LEFRANÇAIS - ESPAÑOL

The Maxview™ is designed to offer maximum face protection coverage, incorporating an extra-large clear polycarbonate window that is available in two options: without anti-fog treatment, or with our premium Sta-Clear® anti-fog coating. The high impact PC window is then framed on the side and chin areas and features an extra-large crown providing maximum coverage and protection with excellent panoramic view. It includes détentes that allow you to lock in both up and down positions. Please read carefully all user instructions and warnings included in this manual.



Surewerx™
Coquitlam, BC V3K 0B3
Telephone: (800) 472-7685
Fax: (604) 523-7693
www.surewerx.com

Surewerx™
Balder d.o.o. Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
www.jacksonsafety.eu

SureWerx™ USA Inc.
Elgin, IL 60123
Phone: (800) 323-7402
Fax: (847) 717-8419
www.surewerx.com/usa

JACKSON®
SAFETY Brand

© Copyright 2020, Surewerx

A / Use / Usa
SureWerx
Brand / Marque / Marca

JA5446_6/2020



WARNING!



For your own protection, read these instructions before using. It is the responsibility of the user to understand the limitations, proper use, care and maintenance of the product. Failure to read these instructions could result in serious injury, including blindness.

This manual is to be removed by the wearer only. Failure to read and follow these instructions and warnings could result in serious injury, including blindness.


Note: Some materials, which may come into contact with the wearer's skin, could cause allergic reactions in susceptible individuals. Contact Surewrx for information. Check with your supervisor to determine whether this face shield and window offers the proper protection for the application. Refer to ANSI Z87.1 or CSA Z94.3 for proper application. Face shields offer limited eye and face protection against common impact hazards, metal chips, particles and sparks. They will not provide extraordinary protection against severe impact hazards such as, but not limited to, fragmenting grinding wheels, high speed projectiles, explosive devices, molten metal or hazardous fluids. Impact resistant windows are NOT unbreakable or impenetrable. Certain Surewrx windows do not meet ANSI Z87.1+ high impact standards and should only be used for basic impact protection as defined by ANSI Z87.1. This product should not be used for protection in any sport related activity or simulated war games. Use the proper IR shaded window when exposed to harmful levels of optical radiation, including burning and cutting. A face shield will not provide any protection against infra-red or ultraviolet radiation unless the window is marked with a shade numeral per ANSI Z87.1 and CSA Z94.3. Do not use for Arc Welding. Not suitable for protection against X-rays, gamma rays, high energy particulate radiation or lasers. Inspect face shield and windows frequently and immediately replace if dull, pitted, scratched or damaged. Chemical contact can cause rapid degradation which severely reduces impact protection. Do not use face shield until a secure fit has been obtained every time. Primary eye protection, as defined by ANSI Z87.1 and CSA Z94.3, must be worn whenever using this product. Do not modify in any way.

1. Inspect the faceshield Window frequently and immediately replace worn, pitted, or scratched Window.
2. If used with CLEAR Window, this Window will NOT provide any protection against ultraviolet or infrared radiation.
3. If used with SHADED Window, DO NOT USE FOR ARC WELDING!
4. This product does NOT conform to ANSI Z87.1 for welding helmets.
5. A Window must be used at all times.
6. Product needs to be used only with appropriate Jackson branded Window and headgear.

Window Removal and Replacement

Window Removal

1. To remove the window, carefully release the window from the bottom chin guard tab. The window should be released towards the outside / front of the face shield. Be cautious not to apply excess force that may break the frame of the face shield.
2. Pull down on the top corner of the window on **one** of the sides to release the corner of the window from the face shield crown. **Be cautious not to apply excess force that may break the frame or tabs of the face shield.**
3. Press the release tab located on the crown of the face shield to release the window. The window can now be removed from the remaining top corner.

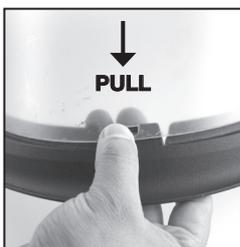

Pull down the top corner of the window on one side only.



Maxview™ Face Shield

Assembly, Operating, and Maintenance Instructions

Window Assembly

1. Insert the top center of the window on to the center of the crown while pressing on the window release tab. The window should secure in place as in image (2)
2. Press the bottom of the window towards the top corner of the crown. The top corner of the window should slide in-to the slot on the side of the face shield. Verify the corner of the window is visible on the inside of the face shield as indicated on image (4).
3. Press the opposite side of the window towards the top corner of the crown as done for the other side. The top corner of the window should slide in-to the slot on the side of the face shield. Verify the corner of the window is visible on the inside of the face shield.
4. Pull the chin guard downwards to place the window between the tabs as indicated on image (6).

1




Insert the center of the window at an angle while pressing the release tab on the crown.

2




3

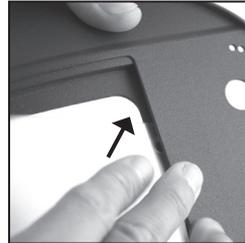

Push window towards the top corner of the crown.

4

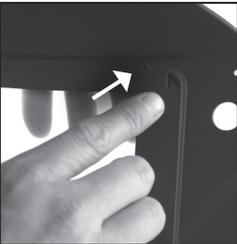


Corner of the window is visible on the inside of face shield.

5



Corner of window is visible on the inside of the helmet.

6

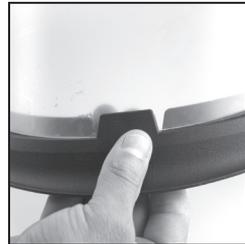


Pull chin guard downwards to insert the window between the tab.

Replacing the Face Shield Headgear

To replace the 370 Faceshield headgear, take the following steps:

1. Remove the Pivot knob on both sides of the headgear.
2. Pull the stud out of the inside of the helmet, then removing all of the Pivot Post, O-Ring and Pivot Stop on both sides of the helmet.
3. Right side assembly – holding the helmet in front of you, with the back facing you, insert the threading stud through the headgear strap, Pivot Post, O-Ring and RH Pivot Stop. Then place this sub assembly into the helmet with the angle adjustment going into the desired hole. Thread the pivot knob on the stud that is now extending through the helmet.
4. Repeat steps above for the left side of the helmet.

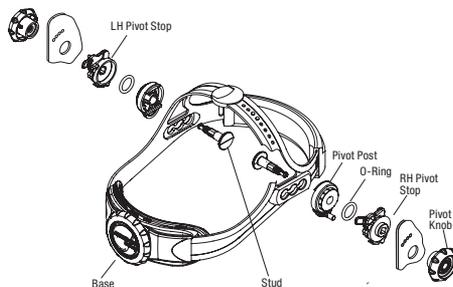

Interchange Welding Helmet System

Helmet Attachment Blades:

- 4-position tilt adjustment allows welder to center the visual field
- Tension knobs allow the welding helmet to be lowered comfortably
- Made from lightweight material that can withstand extreme temperatures of 350°F
- Vertical lock-in eliminates helmet creep securely holding in the upward position
- Approved for use with:
Jackson Slotted front brim hard hats

Interchange Welding Helmet System Instructions

Welding Helmet Attachment and Blades:

1. Hard hat can be worn with the brim forward or backwards. Insert blades into the cap slots with the button always facing the back of the suspension. (Figure 1)
2. Remove the keeper from the latch with a flat screwdriver. Assemble the attachment to the welding helmet. (Figure 2/3)
3. Place hard hat on head. Bring welding helmet towards face and insert attachment posts into the blades. Press firmly on the red knobs inward until a positive click for full engagement.
4. Adjust desired tension with the red knob. Clockwise to tighten. Counter-clockwise to loosen.

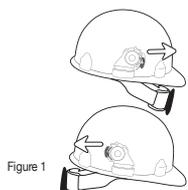


Figure 1

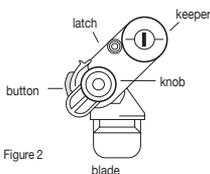


Figure 2

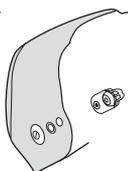


Figure 3

Masque protecteur Maxview™

Instructions d'assemblage, d'utilisation et d'entretien

Le casque Maxview™ est conçu pour offrir une protection maximale au visage et comporte une fenêtre extra-large en polycarbonate transparent disponible en deux options : sans traitement anti-buée ou avec notre revêtement anti-buée Sta-Clear® de première qualité. La fenêtre en PC à résistance aux chocs élevée encadre les côtés du visage et le menton et comporte une coque extra-large procurant une couverture et une protection maximales ainsi qu'un excellent champ de vision panoramique. Elle est équipée de ressorts permettant de la verrouiller en position haute ou basse. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et avertissements figurant dans le mode d'emploi.



Surewerx™
Coquitlam, BC V3K 0B3
Telephone: (800) 472-7685
Fax: (604) 523-7693
www.surewerx.com

Surewerx™
Balder d.o.o. Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
www.jacksonsafety.eu

SureWerx™ USA Inc.
Elgin, IL 60123
Phone: (800) 323-7402
Fax: (847) 717-8419
www.surewerx.com/usa

AVERTISSEMENT!

Pour votre propre protection, veuillez lire ces instructions avant utilisation. L'utilisateur a la responsabilité de veiller à bien comprendre les informations relatives au bon usage, au soin et à l'entretien du produit, ainsi que les restrictions concernant son utilisation. Ne pas lire ces instructions pourrait entraîner des blessures graves, et notamment la cécité.

Ce mode d'emploi doit être retiré de l'emballage par l'utilisateur uniquement. Ne pas lire et observer les présentes instructions et mises en garde pourrait entraîner de graves blessures et notamment la cécité.

Remarque : Certains matériaux risquant d'entrer en contact avec la peau de l'utilisateur, peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles à ces matériaux. Veuillez communiquer avec SureWerX pour de plus amples informations. Vérifiez auprès de votre superviseur que ce masque protecteur et sa fenêtre offrent une protection adaptée pour l'application concernée. Veuillez consulter les normes ANSI Z87.1 ou CSA Z94.3 pour savoir à quelle application ce masque protecteur est destiné. Les masques protecteurs procurent une protection limitée des yeux et du visage contre les risques les plus courants associés à des chocs, projections de copeaux métalliques, particules et étincelles. En revanche, ils ne procurent pas de protection supplémentaire contre les risques plus graves associés à des chocs violents, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, contre les fragments de matériaux propulsés par les meules à rectifier, les projectiles éjectés à haute vitesse, les dispositifs explosifs, le métal en fusion ou les liquides toxiques. Les fenêtres résistantes aux chocs ne sont NI incassables, NI imperméables. Certains fenêtres SureWerX ne répondent pas aux normes ANSI Z87.1 + contre les chocs à fort impact et ne doivent être utilisées qu'en tant que protection élémentaire, telle que définie par la norme ANSI Z87.1. Ce produit ne doit pas être utilisé en tant que protection lors d'activités sportives quelconques ou de simulations de jeux de guerre. Une fenêtre IR teintée adéquate doit être utilisée lors de l'exposition à des rayonnements optiques dangereux, pouvant notamment provoquer des brûlures et coupures. Les masques protecteurs ne procurent aucune protection contre les rayonnements infrarouges ou ultraviolets, à moins qu'une valeur de teinte conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3 ne soit indiquée sur leur fenêtre. Ne pas utiliser pour le soudage à l'arc. Ce produit ne protège pas contre les rayons X, les rayons gamma, les rayonnements émettant des particules de haute énergie ou les lasers. Les masques protecteurs doivent être fréquemment inspectés et immédiatement remplacés s'ils sont opaques, piqués, rayés ou endommagés. Tout contact avec des produits chimiques peut entraîner la dégradation rapide du produit, ce qui diminue gravement le niveau de protection contre les chocs. Les masques protecteurs ne doivent pas être utilisés sans s'assurer auparavant, à chaque utilisation, qu'ils sont bien ajustés et hermétiques. Une protection oculaire principale, telle que définie par les normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3, doit être portée chaque fois que ce produit est utilisé. N'apportez aucune modification au produit.

1. Inspectez fréquemment la fenêtre du masque protecteur et remplacez-la immédiatement si elle est usagée, piquée ou rayée.
2. Si le masque protecteur est utilisé avec une fenêtre TRANSPARENTE, celle-ci ne fournira AUCUNE protection contre les rayonnements ultraviolets ou infrarouges.
3. S'il est utilisé avec une fenêtre TEINTÉE, NE PAS L'UTILISER POUR LE SOUDAGE À L'ARC!
4. Ce produit n'est PAS conforme à la norme ANSI Z87.1 relative aux casques de soudeur
5. Les casques à visière rabattable NE PEUVENT PAS être utilisés avec une fenêtre teintée. A Window must be used at all times.
6. Ce produit doit être utilisé uniquement avec une fenêtre rabattable, une visière et un harnais de tête appropriés de marque Jackson.

Retrait et remplacement de la fenêtre

Retrait de la fenêtre

1. Pour retirer la fenêtre, dégagez-la prudemment des onglets inférieurs de la mentonnière. Il faut dégager la fenêtre en tirant vers extérieur/ le devant du masque protecteur. Veillez à ne pas appuyer trop fort, car cela risquerait de casser l'armature du masque protecteur.
2. Tirez le coin supérieur de la fenêtre vers le bas, d'un côté seulement, pour le dégager de la couronne du masque protecteur. **Veillez à ne pas appuyer trop fort, car cela risquerait de casser l'armature ou les onglets du masque protecteur.**
3. Appuyez sur l'onglet de déblocage situé sur la couronne du masque protecteur pour dégager la fenêtre. La fenêtre peut maintenant être dégagée du coin supérieur.



Veillez à ne pas appuyer trop fort, car cela risquerait de casser l'armature ou les onglets du masque protecteur.

Masque protecteur Maxview™

Instructions d'assemblage, d'utilisation et d'entretien

Assemblage de la fenêtre

1. Insérez la partie centrale supérieure de la fenêtre dans la partie centrale de la couronne tout en appuyant sur l'onglet de déblocage. La fenêtre devrait s'enclencher en place comme indiqué sur l'image (2).
2. Appuyez sur le bas de la fenêtre, en direction du coin supérieur de la couronne. Le coin supérieur de la fenêtre devrait glisser dans la fente latérale du masque protecteur. Vérifiez que le coin de la fenêtre est visible sur la face interne du masque protecteur, comme indiqué sur l'image (4).
3. Appuyez sur le côté opposé de la fenêtre, en direction du coin supérieur de la couronne, comme vous l'avez fait de l'autre côté. Le coin supérieur de la fenêtre devrait glisser dans la fente latérale du masque protecteur. Vérifiez que le coin de la fenêtre est visible sur la face interne du masque protecteur.
4. Tirez la mentonnière vers le bas pour positionner la fenêtre entre les onglets, comme indiqué sur l'image (6).

1



Insérez la partie centrale de la fenêtre en l'inclinant et en appuyant sur l'onglet de déblocage situé sur la couronne.

2




3



Poussez la fenêtre en direction du coin supérieur de la couronne.

4

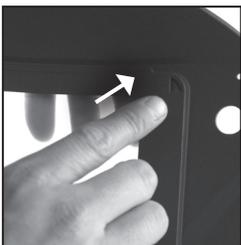

Vérifiez que le coin de la fenêtre est visible sur la face interne du masque

5



Vérifiez que le coin de la fenêtre est visible sur la face interne du casque.

6




Tirez la mentonnière vers le bas pour insérer la fenêtre entre les

Remplacement du harnais de tête

Pour remplacer le harnais de tête du casque 370, suivez les étapes ci-dessous :

1. Retirez le bouton à pivot de chaque côté du harnais de tête
2. Retirez le goujon de l'intérieur du casque, puis retirez le poteau du pivot, le joint torique et le butoir du pivot de chaque côté du casque.
3. Assemblage du côté droit – En tenant le casque devant vous, avec l'arrière vous faisant face, insérez le goujon fileté à travers la courroie du harnais de tête, le poteau du pivot, le joint torique et le butoir pivot. Placez ensuite le harnais dans le casque en insérant la sangle d'ajustement d'angle dans le trou désiré. Enfilez le bouton à pivot sur le goujon qui passe maintenant de bord en bord du casque.
4. Répétez ensuite les étapes ci-dessus sur le côté gauche.

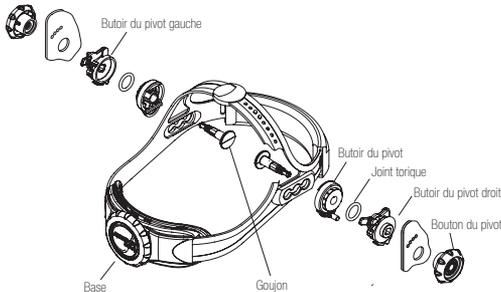

Système d'échange pour casque de soudeur

Lames de fixation du casque

- Réglage de l'inclinaison à 4 positions permettant au soudeur de centrer le champ visuel.
- Boutons de serrage permettant d'abaisser le casque de soudeur à une position confortable.
- Faites de matériaux légers pouvant résister à des températures extrêmes allant jusqu'à 350 °F.
- Fixation verticale empêchant le fluage du casque en le tenant fermement vers le haut.
- Peuvent être fixées à tous les casques de soudeur Jackson Safety® de type HaloX et HSL, et de la série Nitro.
- Utilisation approuvée avec l'équipement suivant:
Casque de protection SC-6 o Cadre d'échange pour écran facial de casque de soudeur.

Système d'échange pour casque de soudeur – Instructions

Casque de soudeur – Fixation et lames

1. Le casque de protection peut être porté le bord vers l'avant ou l'arrière. Insérer les lames dans les fentes du casque en maintenant le bouton face à l'arrière de la suspension, comme à la (Figure 1).
2. Retirer la gâche du loquet au moyen d'un tournevis plat. Assembler la fixation au casque de soudeur, comme à la (Figure 2/3).
3. Placer le casque de protection sur sa tête. Ramener le casque de soudeur face à son visage et insérer le système de fixation dans les lames. Appuyer fermement sur les boutons rouges vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un claquement sec signale que l'insertion est complète.
4. Adjust desired tension with the red knob. Clockwise to tighten. Counter-clockwise to loosen.

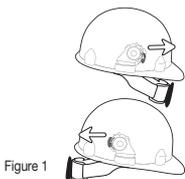


Figure 1

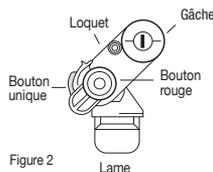


Figure 2

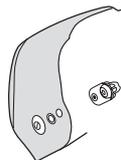


Figure 3

Protector facial Maxview™
Instrucciones de montaje, uso y mantenimiento

ESPAÑOL

La careta Maxview™ está diseñada para ofrecer la máxima cobertura en protección facial con su visor extra-grande de policarbonato transparente que está disponible en dos presentaciones: sin tratamiento antivaho o con nuestro recubrimiento antivaho premium Sta-Clear®. El visor de policarbonato resistente a impactos está enmarcado a los lados y en el área del mentón, y está dotado de una corona extra-grande que brinda máxima cobertura y protección con una excelente vista panorámica. Incluye dispositivos de retención que permiten al usuario bloquear la careta en posición hacia arriba o hacia abajo. Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias para el usuario que se incluyen en este manual.



Surewerx™
Coquitlam, BC V3K 0B3
Telephone: (800) 472-7685
Fax: (604) 523-7693
www.surewerx.com

Surewerx™
Balder d.o.o. Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
www.jacksonsafety.eu

SureWerx™ USA Inc.
Elgin, IL 60123
Phone: (800) 323-7402
Fax: (847) 717-8419
www.surewerx.com/usa

JACKSON®
SAFETY Brand

© Copyright 2020, Surewerx

A / Use / Usa
SureWerx
Brand / Marque / Marca

JA5446_6/2020

ADVERTENCIA

Para su propia protección, lea estas instrucciones antes de utilizar el producto. Es responsabilidad del usuario entender las limitaciones del producto, así como el uso, cuidado y mantenimiento adecuados del mismo. Asegúrese de leer estas instrucciones; de lo contrario, puede resultar con heridas graves, incluida la ceguera.

Únicamente el usuario puede quitar este manual. Asegúrese de leer y seguir estas instrucciones y advertencias; de lo contrario, puede resultar con lesiones graves, incluida la ceguera.

Nota: Algunos materiales pueden entrar en contacto con la piel del usuario y producir reacciones alérgicas en personas hipersensibles. Póngase en contacto con SureWerx para más información. Pregúntele a su supervisor si este protector facial y este visor ofrecen la protección adecuada para la aplicación. Consulte la norma ANSI Z87.1 o CSA Z94.3 para obtener información sobre la aplicación correcta. Los protectores faciales ofrecen protección ocular y facial limitada contra peligros de impacto comunes, virutas de metal, partículas y chispas. No ofrecen una protección extraordinaria contra peligros graves de impacto, tales como fragmentos de ruedas de esmeril, proyectiles a alta velocidad, explosivos, metal fundido o fluidos peligrosos, entre otros. Los visores resistentes a impactos NO son irrompibles ni impenetrables. Algunos visores de SureWerx no cumplen con la norma ANSI Z87.1+ con respecto a la clasificación de alta resistencia a los impactos, y deben utilizarse solamente como protección básica contra impactos de acuerdo con lo establecido en la norma ANSI Z87.1. Este artículo no debe utilizarse como protección para ningún juego de simulación de guerra ni actividad deportiva. Utilice visores con el factor de seguridad IR adecuado si se expone a niveles nocivos de radiación óptica, lo que incluye operaciones de corte y quema. Los protectores faciales no ofrecen protección alguna contra la radiación infrarroja o ultravioleta a menos que el visor lleve la marca numérica del tono del cristal de protección de acuerdo con las normas ANSI Z87.1 y CSA Z94.3. No utilizar para soldaduras por arco. No es apto como protección contra rayos x, rayos gamma, radiación corpuscular de alta energía o láseres. Revise bien los protectores faciales y los visores con frecuencia y cámbielos de inmediato si están opacos, dañados o rayados, o si presentan muescas o imperfecciones. El contacto con sustancias químicas puede acelerar el deterioro, lo que reduce enormemente la protección contra impactos. Cada vez que utilice el protector facial, asegúrese de que esté bien sujeto. Se debe usar protección ocular primaria, según lo establecido en las normas ANSI Z87.1 y CSA Z94.3, siempre que se utilice este producto. Este artículo no deberá modificarse ni adaptarse de ningún modo.

1. Revise bien los visores de protectores faciales con frecuencia y cámbielos de inmediato si están desgastados o rayados, o presentan muescas o imperfecciones.
2. Si se utiliza con un visor TRANSPARENTE, éste NO ofrecerá protección alguna contra la radiación infrarroja o ultravioleta.
3. Si se utiliza con un visor OSCURECIDO, NO LO UTILICE PARA SOLDADURAS POR ARCO!
4. Este producto NO cumple con la norma ANSI Z87.1 con respecto a los cascos de soldador.
5. La parte abatible NO se puede utilizar con un visor oscurecido.
6. Este producto se debe usar solamente con los visores, viseras abatibles y cascos de marca Jackson adecuados.

Desmontaje y reemplazo del visor

Desmontaje del visor

1. Para desmontar el visor, suelte cuidadosamente el visor de la lengüeta inferior del protector de mentón. Al soltarse, el visor debe salir hacia fuera / el frente del protector facial. Tenga cuidado de no aplicar una fuerza excesiva que pudiera romper el armazón del protector facial.
2. Tire el extremo superior del visor hacia abajo en uno de los lados para liberar el extremo del visor de la corona del protector facial. **Tenga cuidado de no aplicar una fuerza excesiva que pudiera romper el armazón o las lengüetas del protector facial.**
3. Presione la lengüeta de apertura en la corona del protector facial para soltar el visor. Ahora puede retirar el visor del otro extremo.




Tire el extremo superior del visor hacia abajo de un solo lado



Montaje del visor

1. Inserte el centro superior del visor en el centro de la corona mientras presiona la lengüeta de apertura del visor. El visor debe quedar asegurado en su lugar como se muestra en la imagen (2)
2. Presione la parte inferior del visor, deslizándola hacia la esquina superior de la corona. La esquina superior del visor debería deslizarse en la ranura al costado del protector facial. Asegúrese de que el extremo del visor pueda verse en la parte interior del protector facial como se muestra en el imagen (4).
3. Presione el lado opuesto del visor, deslizándolo hacia el extremo superior de la corona, como lo hizo en el otro lado del visor. El extremo superior del visor debería deslizarse en la ranura al costado del protector facial. Confirme que el extremo del visor se pueda ver en la parte interior del protector facial.
4. Tire el protector de mentón hacia abajo para colocar el visor entre las lengüetas como se muestra en la imagen (6).

1

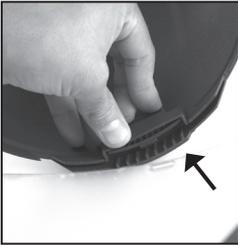

Inserte el centro del visor en ángulo mientras presiona la lengüeta de apertura en la corona.

2




3



Presione el visor, deslizándolo hacia el extremo superior de la corona

4

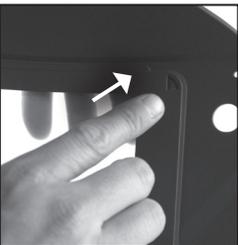

El extremo del visor se puede ver en la parte interior del protector facial.

5



El extremo del visor se puede ver en la parte interior del casco

6




Tire el protector de mentón hacia abajo para colocar el visor entre las lengüetas (6).

Reemplazo del arnés de cabeza

Siga los pasos a continuación para reemplazar el arnés de cabeza 370:

1. Quite la perilla de pivote en ambos lados del arnés de cabeza.
2. Retire del perno de la parte interior del casco, luego retire el pasador de pivote, la junta tórica y el tope del pivote en ambos lados del casco
3. Ensamblaje del lado derecho – Sujete el casco delante suyo con la parte posterior frente a usted. Inserte el pasador roscado a través del arnés de cabeza, pasador de pivote, argolla en forma de D y tope de pivote lado derecho. Luego, coloque este arnés dentro del casco insertando la correa de ajuste de ángulo en el orificio deseado. Enrosque la perilla de pivote en el perno que se extiende a través del casco.
4. Repita los pasos anteriores para el lado izquierdo del casco.

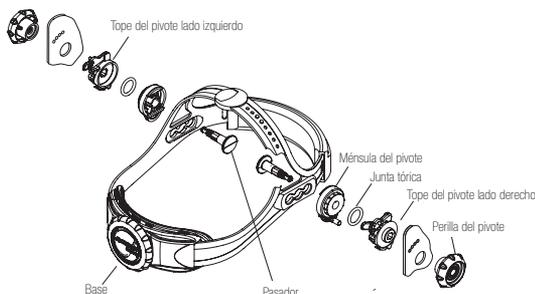

Casco para soldar con sistema de intercambio

Cuchillas de acoplamiento del casco:

- El ajuste de inclinación de 4 posiciones permite al soldador centrar el campo visual.
- Las perillas de tensión permiten bajar de manera cómoda el casco para soldar.
- Fabricado con materiales ligeros capaces de soportar temperaturas extremas de 350°F.
- El seguro vertical evita el deslizamiento del casco y lo sujeta firmemente en posición vertical.
- Se ajusta a todos los cascos para soldar de las líneas HaloX, HSL y Nitro de la marca Jackson Safety®.
- Aprobados para usarse con los siguientes productos:
 - Casco industrial SC-6
 - Soporte de careta para casco industrial con sistema de intercambio

Instrucciones para uso del casco para soldar con sistema de intercambio

Casco para soldar accesorio y cuchillas:

1. El casco industrial se puede usar con la visera hacia el frente o hacia atrás. Introduzca las cuchillas en las ranuras del casco con el botón siempre orientado hacia la parte posterior de la suspensión según la (Figura 1).
2. Quite la traba del seguro con un destornillador de punta plana. Ensamble el accesorio al casco para soldar según la (Figura 2/3).
3. Póngase el casco. Mueva el casco para soldar hacia su rostro e introduzca las varillas de acoplamiento en las cuchillas. Presione firmemente hacia dentro las perillas rojas hasta escuchar un chasquido indicando un acoplamiento correcto.
4. Ajuste a la tensión deseada con la perilla roja. Apriete girando hacia la derecha. Afloje girando hacia la izquierda.

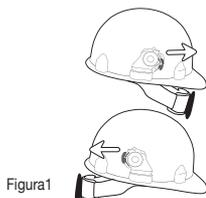


Figura 1

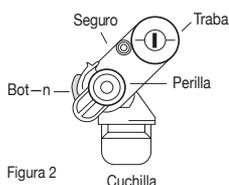


Figura 2

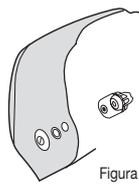


Figura 3